

Kontrollblatt/Checkliste - Schächte und Gitterroste

Dienststelle/Gebäude: Stadt XY / Neues MUSTER-Gymnasium, Karlstr. 77

Schacht Ort/Raum: Lichtschacht Schul-Gebäude Süd-West-Seite, Heizungsraum

Prüfung am: 12.06.2022 Beauftragte/r: Herr Max Muster

Schachttiefe: 5 m Schachtmaterial: Beton

Gitterrostmaße L/B/H: 2x1m/1,5 m/5cm (30/30) Gitterrost Material: Metallrost

Nutzung als:
(z.B. Notausstieg, Versorgung, Lüftungs-Schacht...)
Notausstieg/Versorgung Aufstiegshilfe: Steigbügel

Aushebesicherung Gitterrost: Kette mit Splint, Klemmen etc.

Prüfkriterien	Bewertung	
	In Ordnung	Mangel / Bemerkungen
Gitterrost		
Verformung (sichtbare Dellen)	NEIN	Starke Biegung des vorderen Gitterrostes, Austausch erforderlich!
Beschädigung, Abnutzung, scharfe Kanten, Korrosion	Kleinere Mängel	Kleinere Roststellen, z.Z. nicht sicherheitsrelevant - beobachten!
Sicherung gegen Ausheben (notwendig ab 1m Schachttiefe)	Keine Mängel	Vorhanden – nach Gitterrost-Austausch wieder aktivieren!
Umbauten (nachträgliche Änderungen)	Keine Änderung	
Befestigung gegen Verrutschen (kein fester, passgenauer Sitz)	Keine Mängel	
Maschenweite/ Gitter (sicheres Befahren und Begehen)	Keine Mängel	Zu große Gitterrost-Maschen 30/30. Immer viel Schmutz im Schacht (ggf. Schmutzfangnetz, oder engmaschiges (Edelstahl) Drahtgeflechtgitter auf Rost nachrüsten)
Auflager/Rahmen Gitterrost		
Verformung	Kleinere Mängel	Keine Beeinträchtigung, leicht verbogen
Beschädigung, Korrosion	Keine Mängel	
Auflagerfläche Gitterrost (min. 2,5 cm für Auflager vorh.)	Kleinere Mängel	Keine Beeinträchtigung, leichte Korrosion
Rahmenaufleger/ Einfassung (Zwischenstege, Rahmenbefestigung)	NEIN	Rahmen an Hauswand nicht befestigt; Befestigung erforderlich
Umbauten (nachträgliche Änderungen, Anbauten)	NEIN	Zwischensteg teilweise entfernt/ unvollständig; umgehend ersetzen/Instand setzen
Lichtschacht		
Beschädigung, Abnutzung	Kleinere Mängel	Beton rissig, vereinzelt Abplatzungen
Frei von Bewuchs (Notausstieg begehbar)	Kleinere Mängel	leichter Efeubewuchs, Rückschneiden
Ausstiegshilfe Tritte (sichere Benutzung)	Keine Mängel	

Bemerkungen: *Die Verlegung des Notausgangs über die zweite Kellertüre wird empfohlen*

Befund/Mängel (genaue Detailbeschreibung) Starke Verformung/ Biegung des vorderen Gitterrostes; Rahmen an Hauswand nicht befestigt, Zwischensteg unvollständig

Erforderliche Maßnahmen? Austausch vorderer Gitterrost! Rahmen befestigen! Zwischensteg Erneue.

Umsetzung – erledigt am / durch: 20.06.2022 / Metallbau-Meier

Unterschrift/bestätigt (Verantwortlicher): Willi Wichtig